

Prüfbericht - Feuerwehrhaus

Stadtteil	Laufnummer	Handlungsbedarf	Gewichtung	MangelBeschreibung	Mangel-Kategorie	Verantwortlich zur Beseitigung
Mitte	1	unverzüglich	mittelfristig	Die vorhandene Umkleide entspricht nicht der DIN 14092.(Größe)	baulich	AG HRZ
Mitte	2	unverzüglich	mittelfristig	Zur Vermeidung der Ausbreitung von Abgasen sind Fahrzeughallen mit einer wirksamen Raumlüftung auszurüsten. Vorzugsweise soll eine Quellenabsaugung ohne Stolperstellen vorgesehen werden (DGUV-I 205-008, TRGS 554, DIN 14092).	technisch	FD Brand u. KatS
Mitte	3	unverzüglich	unverzüglich	Die ortsfesten elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im Feuerwehrhaus sind nach den gültigen Vorschriften alle 4 Jahre zu überprüfen (DIN VDE 0100, DIN VDE 0105, DGUV-V3/V4, HBO). Die Prüfung ist zu dokumentieren. Die erforderlichen Prüfungen der ortsfesten elektrischen Anlage wurde nicht nachgewiesen.	organisatorisch	Technische Verwaltung
Mitte	4	unverzüglich	unverzüglich	Für die ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel können teilweise keine Prüfnachweise vorgelegt werden. Alle ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel, die im Feuerwehrdienst eingesetzt werden, sind jährlich zu prüfen (DGUV-V3/V4). Die Prüfung ist zu dokumentieren. Bis zu einer ordnungsgemäß durchgeführten und dokumentierten Prüfung sind diese Gerätschaften nicht einsatzbereit.	organisatorisch	Feuerwehr
Mitte	5	unverzüglich	unverzüglich	Für die ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel, die im Feuerwehrhaus eingesetzt werden, können keine Prüfnachweise vorgelegt werden. Alle ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel, die von Feuerwehrangehörigen genutzt werden, sind fristgerecht zu prüfen (DGUV-V3/V4). Die Prüfung ist zu dokumentieren.	organisatorisch	Feuerwehr
Mitte	6	unverzüglich	kurzfristig	Auf dem Übungshof / Parkplatz / den Gehwegen sind deutliche Unebenheiten feststellbar. Es besteht Unfallgefahr durch Stolpern und Rutschgefahr durch stehendes Wasser bzw. Glatteis in der Frostperiode.	baulich	Technische Verwaltung / AG HRZ
Mitte	7	unverzüglich	kurzfristig	Durch die Kabelführung zur Ladeerhaltung der Fahrzeuge besteht eine Gefährdung durch Stolpern.	organisatorisch	Feuerwehr
Mitte	8	unverzüglich	kurzfristig	Alle in den Feuerwehrhäusern befindlichen Leitern und Tritte sind jährlich zu prüfen. Die Prüfungen sind zu dokumentieren (DGUV-I 208-016).	organisatorisch	Feuerwehr
Mitte	9	unverzüglich	mittelfristig	Die zur Verfügung stehenden Parkplätze für die Einsatzkräfte sind nicht ausreichend (DIN 14092).	baulich	AG HRZ
Mitte	10	unverzüglich	kurzfristig	Es ist sicherzustellen, dass den Angehörigen der Feuerwehr ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen (z.B. durch die Ausweisung von Parkplätzen für die alleinige Nutzung durch Angehörige der Feuerwehr).	organisatorisch	Technische Verwaltung
Mitte	11	unverzüglich	unverzüglich	Es bestehen Kreuzungen in den Verkehrswegen von Einsatzkräften und ausrückenden Einsatzfahrzeugen.	baulich	AG HRZ
Mitte	12	unverzüglich	kurzfristig	Es bestehen Kreuzungen in den Verkehrswegen von anrückenden Privat-PKW und ausrückenden Einsatzfahrzeugen.	baulich	AG HRZ
Mitte	13	unverzüglich	unverzüglich	Es bestehen Kreuzungen in den Verkehrswegen von Einsatzkräften und anrückenden Privat-PKW.	baulich	AG HRZ
Mitte	14	unverzüglich	mittelfristig	Die PKW-Zufahrt ist nicht getrennt von der Alarmausfahrt und auf dem Grundstück nicht kreuzungsfrei ausgeführt. (DIN 14092-1).	baulich	AG HRZ
Mitte	15	unverzüglich	kurzfristig	Bei der Verwendung von Fußmatten ist eine rutschfeste Ausführung erforderlich.	organisatorisch	FD Brand u. KatS
Mitte	16	unverzüglich	kurzfristig	Die für den Betrieb von Flurförderzeugen erforderlichen Anstoßeinrichtungen im Regalbereich sind nicht vorhanden (DGUV-I 205-008).	organisatorisch	FD Brand u. KatS
Mitte	17	unverzüglich	unverzüglich	Die jährliche Überprüfung des Mehrweckzugs kann nicht nachgewiesen werden (DGUV-G 305-002).	organisatorisch	Feuerwehr
Mitte	18	unverzüglich	unverzüglich	Bei den vorgehaltenen Feuerlöschern sind die Prüffristen überschritten.	organisatorisch	Technische Verwaltung
Mitte	19	unverzüglich	kurzfristig	Die Dokumentation der Geräteprüfungen ist zu verbessern. Die Felder der Prüfkarteien sind vollständig auszufüllen. Bei Feuerwehrleinen müssen Alter bzw. Abergereife erkennbar sein (DGUV-G 305-002).	organisatorisch	Feuerwehr
Mitte	20	unverzüglich	unverzüglich	Die erforderlichen Prüfungen der feuerwehrtechnischen Geräte (Leinen) gemäß DGUV-G 305-002 werden nicht bzw. nicht ordnungsgemäß durchgeführt. Die Prüfungen müssen fristgemäß durchgeführt und dokumentiert werden.	organisatorisch	Feuerwehr
Mitte	21	unverzüglich	kurzfristig	Der Raum zur Unterbringung des Atemluftkompressors wird zusätzlich als Materiallager genutzt (DGUV-R 100-500 3.1.2).	organisatorisch	Feuerwehr
Mitte	22	unverzüglich	kurzfristig	Es ist keine Schwarz-Weiß-Trennung in der Atemschutzwerkstatt sowie eine ordnungsgemäße Be- und Entlüftung des Schwarzbereiches möglich (DIN 14092).	baulich	FD Brand u. KatS / Technische Verwaltung
Mitte	23	unverzüglich	kurzfristig	An Arbeitsplätzen mit gesundheitsgefährdenden Ausdunstungen (z. B. bei der Demontage) muss mechanisch be- und entlüftet werden (Arbeitsplatzabsaugung)(DIN 14092-7).	technisch	FD Brand u. KatS
Mitte	24	unverzüglich	kurzfristig	Die Atemschutzwerkstatt muss mit leicht zu reinigenden Oberflächen ausgestattet sein, Aufputzinstallationen sind zu vermeiden (DIN 14092).	baulich	Technische Verwaltung